

サービスキャンペーン情報

令和 6 年 4 月 3 日作業開始

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、誠に恐縮ではございますが、速やかに作業(無料)に取りかからせて頂きたいと考えておりますので、ご協力の程お願い申し上げます。

1. 不具合の内容

エンジン制御モジュールにおいて、

- ① 燃費計算に用いる燃料噴射量の値の確認が不十分なため、燃費計算に用いる値が誤って入力されています。そのため、インストルメントクラスタに表示される燃費表示が実燃費よりも悪く表示されてしまいます。
- ② ピストン冷却用バルブ開タイミング設定とオイルコントロールバルブ制御タイミングが不適切なため、エンジンオイルの油圧配分が設計と異なる状態になっています。そのため、メインギャラリーへ流れるエンジンオイル量が設定値より少なくなる領域があります。

2. 改善の内容

エンジン制御モジュールのプログラムを補正したプログラムに書き換えいたします。

3. 対象車両:329 台

車 名	型 式	通 称 名	サ ー ビ ス キ ャ ン ペ ー ン 対 象 車 の 車 台 番 号 の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	サ-ビスキャンペーン 対象車の台数	備 考
ボルボ	2PG-4S2TDA1	「 FH 」	YV2RTY0AXPA317915 ～ YV2RTY0A6PA334503 令和5年2月14日 ～ 令和5年10月6日	76	
	2KG-4S2TEA1 2PG-4S2TEA1		YV2RTY0A9PA317873 ～ YV2RTY0A8PA335538 令和5年2月14日 ～ 令和5年10月6日	125	
	2KG-4S3RTF1		YV2RTY0C9PA322573 ～ YV2RTY0C7PA334592 令和5年4月10日 ～ 令和5年10月6日	42	
	2KG-5S2TDA1		YV2RT60A9PA329235 ～ YV2RT60A4PA329241 令和5年7月25日 ～ 令和5年7月25日	3	
	2KG-5S2TEA1		YV2RT60A5PA322590 ～ YV2RT60A2PA334227 令和5年4月10日 ～ 令和5年10月6日	27	
	2KG-5S4RKL1		YV2RT60D8PA332850 令和5年9月12日	1	
	2KG-5S4RTL1		YV2RT60D1PA328834 令和5年7月25日	1	
	2DG-5S4TBA1		YV2RT60D3PA317883 ～ YV2RT60D0PA333961 令和5年2月14日 ～ 令和5年9月12日	47	
	2DG-5S4TCA1		YV2RT60D8PA319239 ～ YV2RT60D3PA329483 令和5年2月14日 ～ 令和5年7月25日	7	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和5年2月14日 ～ 令和5年10月6日	(計 329 台)	

※ 対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。
※ 対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。
お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。