

リコール情報

平成 30 年 12 月 13 日届出 平成 30 年 12 月 14 日作業開始 リコール番号 外- 2759

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、販売ディーラーもしくはサービスディーラーよりご案内差し上げますが、お客様におきましても担当ディーラーにご連絡いただき、お早めに修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

- ① 大型トラックの制動灯において、テールランプクラスタ内のLEDとプリント基板の選定が不適切なため、制動灯と方向指示器または非常点滅表示灯が同時に点灯した後に、制動灯だけ消灯させると急激な電圧変化が起こることがあります。そのため、制動灯が一時的に点滅するおそれがあります。
- ② 大型トラック及びトラックにおいて、排気管における排気管蛇腹部の材質が不適切なため、排気ガス中の成分により蛇腹の繋ぎ目部分が腐食するものがあります。そのため、エンジン振動などで当該部位に亀裂が生じ、最悪の場合、排気ガスが漏れ、漏れた排気ガスにより周囲の配線類に損傷を与えるおそれがあります。

2. 改善の内容

- ① 車両、左右の LED 式テールランプクラスタを対策品に交換します。
- ② 全車両、排気管蛇腹部を対策品に交換する。なお、蛇腹部周辺を点検し、周辺部品に損傷がある場合は、新品に交換します。

3. 対象車両:1,397 台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	FH	YV2RM00A2EA764220 ~ YV2RM00A7JA827015 平成26年7月10日 ~ 平成30年5月30日	347	①&② 270台 ①のみ 5台 ②のみ 72台
	QKG-H2TEA1		YV2RM00A6EA765516 ~ YV2RM00A7JA826768 平成26年7月10日 ~ 平成30年5月30日	457	①&② 330台 ①のみ 7台 ②のみ 120台
	-H2TDA1-		YV2RM20A4GA783642 ~ YV2RM00A9JA822608 平成27年12月16日 ~ 平成30年3月20日	4	①&② 2台 ②のみ 2台
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ~ YV2RM20A8JA825012 平成27年2月3日 ~ 平成30年4月20日	22	①&② 15台 ②のみ 7台
	不明		YV2RM20D8EA765197 ~ YV2RM20D8JA827286 平成26年7月10日 ~ 平成30年5月30日	567	①&② 335台 ①のみ 9台 ②のみ 223台
(計 5 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月10日 ~ 平成30年5月30日	(計 1,397台)	①&② 952台 ①のみ 21台 ②のみ 424台	

※ 対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。

※ 対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。

お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。