

リコール情報

平成 28 年 12 月 13 日届出 平成 28 年 12 月 14 日作業開始 リコール届出番号 外-2415

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、販売ディーラーもしくはサービスディーラーよりご案内差し上げますが、お客様におきましても担当ディーラーにご連絡いただき、お早めに修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

大型トラックのインテリアランプ(室内灯)において、当該ランプのプリント回路基板(PCB)の絶縁処理が不適切なため、基板の端子間に湿気や埃が付着した場合、内部短絡することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、短絡電流によって基板が発熱し、最悪の場合、焼損に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、当該ランプと既存配線の間にヒューズ入り配線を追加します。

3. 対象車両:688 台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A6EA754175 ～ YV2RM00A7GA794834 2014/02/14 ～ 2016/10/31	164	
	QKG-H2TEA1		YV2RM20AXEA754269 ～ YV2RM00A5GA795643 2014/02/14 ～ 2016/11/02	204	
	-H2TDA1-		YV2RM20A4GA783642 2015/12/16	1	
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM20A6GA794724 2015/02/03 ～ 2016/09/15	8	
	不明		YV2RM20D8EA765376 ～ YV2RM20D1GA794785 2014/07/10 ～ 2016/09/15	311	
	(計 5型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 2014/02/14 ～ 2016/11/02	(計 688 台)	

※ 対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。

※ 対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。

お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。